


Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla CR-PLAY 7.0 (serie z oznaczeniem „BN xx26”)

Uaktualnienie to usuwa problem z obcinaniem obrazu kamery cofania w czasie połączenia CarPlay/Android Auto

Wersja oprogramowania podlegająca aktualizacji:

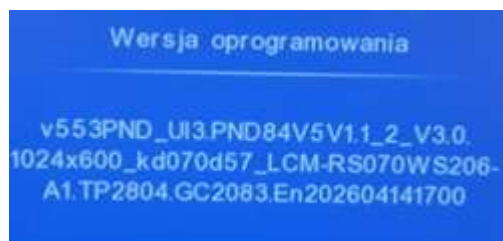

1. Na czystą kartę pamięci należy wgrać 3 pliki z folderu „upgrade”:
 - *full_img.upgrade*
 - *full_img_pc.upgrade*
 - *make.sh*
2. Włożyć kartę pamięci do urządzenia i podłączyć zasilacz (zapłon w samochodzie włączony)
3. Przez ok. 20 sekund urządzenie nie będzie reagować (czarny ekran), proszę nie odłączać w tym czasie zasilacza ani nie próbować ponownie uruchamiać urządzenia przyciskiem. Po tym czasie urządzenie uruchomi się ponownie oraz będzie widać postęp aktualizacji w postaci stopniowo wypełniającego się białym kolorem ekranu.
4. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi się ponownie prosząc o sformatowanie karty do normalnego użycia przez rejestrator jazdy.

Wersja oprogramowania po zakończonej aktualizacji:

